

# Mode d'emploi Balances de précision

## KERN EW/EG-N

Type EG 200-3AM, EG 400-3AM, EG 600-3AM, EG 2000-2AM,  
EG 4000-2AM

Type EW 220-3NM, EW 420-3NM, EW 620-3NM, EW 820-2NM,  
EW 2200-2NM, EW 6200-2NM, EW 12000-1NM

Version 3.2  
2025-03  
F



**EW/EG-N-BA-f-2532**

## Table des matières:

<b>1</b>	<b>Données techniques.....</b>	<b>4</b>
1.1	Lecture des différentes unités de pesée .....	9
1.2	Tableaux de conversion des unités de pesée.....	10
<b>2</b>	<b>Indications fondamentales (généralités) .....</b>	<b>11</b>
2.1	Utilisation conforme à la destination de l'appareil .....	11
2.2	Utilisation inadéquate .....	11
2.3	Garantie .....	11
2.4	Vérification des moyens de contrôle.....	12
<b>3</b>	<b>Indications fondamentales concernant la sécurité .....</b>	<b>12</b>
3.1	Observez les indications du mode d'emploi.....	12
3.2	Formation du personnel.....	12
<b>4</b>	<b>Transport et stockage .....</b>	<b>12</b>
4.1	Contrôle à la réception de l'appareil .....	12
4.2	Emballage / réexpédition .....	12
<b>5</b>	<b>Déballage, installation et mise en service .....</b>	<b>13</b>
5.1	Lieu d'installation, lieu d'utilisation .....	13
5.2	Déballage .....	13
5.2.1	Installation .....	14
5.2.2	Contenu livré .....	14
5.2.3	Positionnement du plateau de pesée .....	15
5.2.4	Montage de la chambre de protection .....	16
5.2.5	Chambre de protection - optionnelle .....	17
5.2.6	Chambre de protection avec portes coulissantes en verre .....	17
5.3	Raccordement au secteur.....	18
5.4	Fonctionnement sur accu (optionnel) .....	18
5.5	Raccordement de périphériques .....	19
5.6	Première mise en service.....	19
5.6.1	Affichage de puissance .....	19
5.6.2	Affichage à barre graphique .....	19
5.6.3	Affichage de stabilité .....	20
5.6.4	Affichage zéro de la balance .....	20
5.7	Ajustage.....	21
5.8	Ajuster .....	21
5.8.1	Ajustage avec poids externe (uniquement KERN EW-N) .....	21
5.8.2	Ajustage avec poids interne (uniquement KERN EG).....	21
5.8.3	Ajustage avec poids externe (uniquement KERN EW) .....	23
5.9	Vérification .....	25
5.10	Interrupteur d'étalonnage et cachets .....	26
<b>6</b>	<b>Fonctionnement .....</b>	<b>27</b>
<b>6.1</b>	<b>Eléments de commande.....</b>	<b>27</b>
6.1.1	Vue d'ensemble du clavier.....	28
6.1.2	Vue d'ensemble des affichages .....	29
<b>6.2</b>	<b>Utilisation.....</b>	<b>30</b>
6.2.1	Pesage.....	30
6.2.1.1	Pesage sous la balance .....	31
6.2.1.2	Pesée de tare (tarer) .....	32
6.2.2	Comptage de pièces (sauf modèle KERN EW 120-4NM).....	34
6.2.2.1	Mode additif .....	36
6.2.3	Pesée en pourcentage (sauf modèle KERN EW 120-4NM).....	38

6.2.4	Pesée avec plage de tolérance (sauf modèle KERN EW 120-4NM).....	39
6.2.4.1	Réglages de base en pesée avec plage de tolérance .....	40
6.2.4.2	Saisie des valeurs seuils par pesée .....	42
6.2.4.3	Saisie des valeurs seuils au moyen du clavier .....	44
<b>7</b>	<b>Fonctions .....</b>	<b>46</b>
7.1	<b>Accès à de nombreuses fonctions et modification de ces dernières :.....</b>	<b>46</b>
7.2	<b>Liste des paramètres de fonctionnement.....</b>	<b>47</b>
7.2.1	Paramètres en pesée avec plage de tolérance (sauf modèle KERN EW 120-4NM).....	49
7.2.2	Paramètres pour l'interface sérielle.....	50
7.2.3	Afficher le statut du logiciel .....	51
<b>8</b>	<b>Sortie de données .....</b>	<b>52</b>
8.1	<b>Description de la sortie de données standard (RS 232C).....</b>	<b>52</b>
8.2	<b>Données techniques .....</b>	<b>52</b>
8.3	<b>Description de l'interface.....</b>	<b>53</b>
8.4	<b>Délivrance des dates .....</b>	<b>53</b>
8.4.1	Formats de la transmission des dates.....	53
8.4.2	Signes.....	54
8.4.3	Données .....	54
8.4.4	Unités .....	55
8.4.5	Résultat de l'exploitation des données / type de données .....	55
8.4.6	Statut des données .....	55
8.5	<b>Commandes liées à la saisie de données .....</b>	<b>56</b>
8.5.1	Format de saisie des commandes .....	56
8.5.2	Télécommandes pour le tarage .....	56
8.5.3	Télécommandes.....	56
8.6	<b>Retro-information après la transmission des données .....</b>	<b>57</b>
<b>9</b>	<b>Maintenance, entretien, élimination .....</b>	<b>57</b>
9.1	<b>Nettoyage.....</b>	<b>57</b>
9.2	<b>Maintenance, entretien.....</b>	<b>57</b>
9.3	<b>Elimination.....</b>	<b>57</b>
<b>10</b>	<b>Aide succincte en cas de panne .....</b>	<b>58</b>
<b>11</b>	<b>Déclaration de conformité .....</b>	<b>59</b>

## 1 Données techniques

KERN (Type)	EG 200-3AM	EG 400-3AM	EG 600-3AM
Modèle	EG 220-3NM	EG 420-3NM	EG 620-3NM
Lecture (d)	0,001 g	0,001 g	0,001 g
Échelon de vérification (e)	0,01 g	0,01 g	0,01 g
Portée (Max)	220 g	420 g	620 g
Classe de tolérance	II	II	I
Portée de tarage (soustractive)	220g	420 g	620 g
Charge minimale	0,02 g	0,02 g	0,1 g
Poids par pièce min.	0,001 g	0,001 g	0,001 g
Nombre d'unités de référence	10, 30, 50, 100	10, 30, 50, 100	10, 30, 50, 100
Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions de laboratoire *	0,001 g	0,001 g	0,001 g
Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions normales **	0,01 g	0,01 g	0,01 g
Reproductibilité	0,001 g	0,001 g	0,001 g
Linéarité	± 0,002 g	± 0,003 g	± 0,004 g
Poids d'ajustage	interne	interne	interne
Temps de stabilisation	3 sec.	3 sec.	3 sec.
Plateau, acier inoxydable	Ø 118 mm	Ø 118 mm	Ø 118 mm
Poids net (kg)	2,0	2,0	2,0
Unités, disponibles lorsque interrupteur d'étalonnage en position d'étalonnage, (chap. 5.10)	g, ct		
Unités, disponibles lorsque interrupteur d'étalonnage ne pas en position d'étalonnage, (chap. 5.10)	g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN, tl (HongKong), tl (Taiwan), tl (Singapore, Malaysia), momme, tola		
Humidité atmosphérique	80 % max. relative (sans condensation)		
Conditions ambiantes autorisées	10° C à 30° C		
Dimensions de la balance	235 x 180 x 75 mm (sans cage de pesée) 235 x 185 x 165 mm (avec cage de pesée)		
Filtre à vibrations	4		
Raccordement au secteur	Adaptateur secteur 100-240 V AC, 50/60 Hz; balance 12 V DC, 1A		
Interface	Interface RS 232 C		
Accu	optionnel ; 6 V DC, 2000 mAh		
Pesage sous la balance	Oeillet optionnel		
Altitude	2000 m		
Segré de pollution	2		
Lieu d'installation	seulement dans des locaux couverts		

<b>KERN</b>	<b>EG 2000-2AM</b>	<b>EG 4000-2AM</b>
Modèle	EG 2200-2NM	EG 4200-2NM
Lecture (d)	0,01 g	0,01 g
Échelon de vérification (e)	0,1 g	0,1 g
Portée (Max)	2200 g	4200 g
Classe de tolérance	II	II
Portée de tarage (soustractive)	2200 g	4200 g
Charge minimale	0,5 g	0,5 g
Poids par pièce min.	0,01 g	0,01 g
Nombre d'unités de référence	10, 30, 50, 100	10, 30, 50, 100
Poids minimum de la pièce en comp-tage - sous conditions de laboratoire *	0,01 g	0,01 g
Poids minimum de la pièce en comp-tage - sous conditions normales **	0,1 g	0,1 g
Reproductibilité	0,01 g	0,01 g
Linéarité	± 0,02 g	± 0,02 g
Poids d'ajustage	interne	interne
Poids de contrôle (fourni)	-	-
Recommandé poids d'ajustage, non fourni (classe)	-	-
Temps de stabilisation	3 sec.	3 sec.
Plateau, acier inoxydable	180 x 160 mm	180 x 160 mm
Poids net (kg)	3,7	3,7
Unités, disponibles lorsque interrupteur d'étalonnage en position d'étalonnage, (chap. 5.10)	g, ct	
Unités, disponibles lorsque interrupteur d'étalonnage ne pas en position d'éta-lonnage, (chap. 5.10)	g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN, tl (HongKong), tl (Taiwan), tl (Singapore, Malaysia), momme, tola	
Humidité atmosphérique	80 % max. relative (sans condensation)	
Conditions ambiantes autorisées	10° C à 30° C	
Dimensions de la balance sans cage de pesée	190 x 265 x 90 mm	
Filtre à vibrations	4	
Raccordement au secteur	Adaptateur secteur 100-240 V AC, 50/60 Hz; balance 12 V DC, 1A	
Interface	Interface RS 232 C	
Accu	optionnel ; 6 V DC, 2000 mAh	
Pesage sous la balance	Oeillet optionnel	
Altitude	2000 m	
Segré de pollution	2	
Lieu d'installation	seulement dans des locaux couverts	

<b>KERN</b>	<b>EW 220-3NM</b>	<b>EW 420-3NM</b>	<b>EW 620-3NM</b>
Lecture (d)	0,001 g	0,001 g	0,001 g
Portée (Max)	220 g	420 g	620 g
Portée de tarage (soustractive)	220g	420 g	620 g
Charge minimale	0,02 g	0,02 g	0,1 g
Poids par pièce min.	0,001 g	0,001 g	0,001 g
Nombre d'unités de référence	10, 30, 50, 100	10, 30, 50, 100	10, 30, 50, 100
Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions de laboratoire *	0,001 g	0,001 g	0,001 g
Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions normales **	0,01 g	0,01 g	0,01 g
Reproductibilité	0,001 g	0,001 g	0,001 g
Linéarité	± 0,002 g	± 0,003 g	± 0,004 g
Recommandé poids d'ajustage, non fourni (classe)	200g (F1)	2 x 200g (E2)	500 g (E2)
Temps de stabilisation	2 sec.	2 sec.	2 sec.
Plateau, acier inoxydable	Ø 118 mm	Ø 118 mm	Ø 118 mm
Poids net (kg)	1,3	1,3	1,3
Unités	g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN, tl (HongKong), tl (Taiwan), tl (Singapore, Malaysia), momme, tola		
Humidité atmosphérique	80 % max. relative (sans condensation)		
Conditions ambiantes autorisées	10° C à 30° C		
Dimensions de la balance	235 x 180 x 75 mm (sans cage de pesée) 235 x 185 x 165 mm (avec cage de pesée)		
Filtre à vibrations	4		
Raccordement au secteur	Adaptateur secteur 100-240 V AC, 50/60 Hz; balance 12 V DC, 1A		
Interface	Interface RS 232 C		
Accu	optionnel ; 6 V DC, 2000 mAh		
Pesage sous la balance	Oeillet optionnel		

<b>KERN</b>	<b>EW 820-2NM</b>	<b>EW 2200-2NM</b>	<b>EW 4200-2NM</b>		
Lecture (d)	0,01 g	0,01 g	0,01 g		
Portée (Max)	820 g	2200 g	4200 g		
Portée de tarage (soustractive)	820 g	2200 g	4200 g		
Charge minimale	1 g	0,5 g	0,5 g		
Poids par pièce min.	0,01 g	0,01 g	0,01 g		
Nombre d'unités de référence	10, 30, 50, 100	10, 30, 50, 100	10, 30, 50, 100		
Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions de laboratoire *	0,01 g	0,01 g	0,01 g		
Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions normales **	0,1 g	0,1 g	0,1 g		
Reproductibilité	0,01 g	0,01 g	0,01 g		
Linéarité	± 0,01 g	± 0,01 g	± 0,02 g		
Recommandé poids d'ajustage, non fourni (classe)	1 x 200 g + 1 x 500 g(F1)	2000 g (F1)	2 x 2 kg (E2)		
Temps de stabilisation	2 sec.	2 sec.	2 sec.		
Plateau, acier inoxydable	170 x 142 mm	180 x 160 mm	180 x 160 mm		
Poids net (kg)	1,3	2,8	2,8		
Unités	g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN, tl (HongKong), tl (Taiwan), tl (Singapore, Malaysia), momme, tola				
Humidité atmosphérique	80 % max. relative (sans condensation)				
Conditions ambiantes autorisées	10° C à 30° C				
Dimensions de la balance sans cage de pesée	180 x 235 x 75 mm	190 x 265 x 90 mm			
Filtre à vibrations	4				
Raccordement au secteur	Adaptateur secteur 100-240 V AC, 50/60 Hz; balance 12 V DC, 1A				
Interface	Interface RS 232 C				
Accu	optionnel ; 6 V DC, 2000 mAh				
Pesage sous la balance	Oeillet optionnel				

KERN	EW 6200-2NM	EW 12000-1NM
Lecture (d)	0,01 g	0,1 g
Portée (Max)	6 200 g	12 000 g
Portée de tarage (soustractive)	6 200 g	12 000 g
Charge minimale	1 g	5 g
Poids par pièce min.	0,01 g	0,1 g
Nombre d'unités de référence	10, 30, 50, 100	10, 30, 50, 100
Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions de laboratoire *	0,01 g	0,1 g
Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions normales **	0,1 g	1 g
Reproductibilité	0,02 g	0,1 g
Linéarité	± 0,03 g	± 0,1 g
Recommandé poids d'ajustage, non fourni (classe)	5 kg (E2)	10 kg (F1)
Temps de stabilisation	3 sec.	3 sec.
Poids net (kg)	2,8	2,8
Unités	g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN, tl (HongKong), tl (Taiwan), tl (Singapore, Malaysia), momme, tola	
Humidité atmosphérique	80 % max. relative (sans condensation)	
Conditions ambiantes autorisées	10° C à 30° C	
Plateau, acier inoxydable	180 x 160 mm	
Dimensions de la balance	190 x 265 x 90 mm	
Filtre à vibrations	4	
Raccordement au secteur	Adaptateur secteur 100-240 V AC, 50/60 Hz; balance 12 V DC, 1A	
Interface	Interface RS 232 C	
Accu	optionnel ; 6 V DC, 2000 mAh	
Pesage sous la balance	Oeillet optionnel	

\* **Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions de laboratoire:**

- Conditions ambiantes idéales pour comptage à haute résolution
- Sans dispersion de masse des unités comptées

\*\* **Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions normales:**

- Conditions ambiantes difficiles (rafales de vent, vibrations)
- Possibilité de dispersion de masse des unités comptées

## 1.1 Lecture des différentes unités de pesée

<b>Unité de pesée</b>	<b>EG 220-3NM / EW 220-3NM</b>	<b>EG 420-3NM / EW 420-3NM</b>
<b>g</b>	0.001	0.001
<b>ct</b> (ct)	0.01	0.01
<b>oz</b> (oz)	0.0001	0.0001
<b>lb</b> (lb)	0.00001	0.00001
<b>oz t</b> (ozt)	0.0001	0.0001
<b>dwt</b> (dwt)	0.001	0.001
<b>►</b> (grain)	0.2	0.2
<b>t</b> (Hong Kong)	0.0001	0.0001
<b>t</b> (Singapore,Malaysia)	0.0001	0.0001
<b>t</b> (Taiwan)	0.0001	0.0001
<b>mom</b>	0.001	0.001
<b>to</b> (to)	0.0001	0.0001

<b>Unité de pesée</b>	<b>EG 620-3NM / EW 620-3NM</b>	<b>EW 820-2NM</b>	<b>EG 2200-2NM/ EW 2200-2NM</b>
<b>g</b>	0.001	0.01	0.01
<b>ct</b> (ct)	0.01	0.05	0.1
<b>oz</b> (oz)	0.0001	0.0005	0.001
<b>lb</b> (lb)	0.00001	0.00005	0.0001
<b>oz t</b> (ozt)	0.0001	0.0005	0.001
<b>dwt</b> (dwt)	0.001	0.01	0.01
<b>t</b> (Hong Kong)	0.1	0.0005	0.001
<b>t</b> (Singapore,Malaysia)	0.0001	0.0005	0.001
<b>t</b> (Taiwan)	0.0001	0.0005	0.001
<b>mom</b>	0.0001	0.005	0.01
<b>to</b> (to)	0.001	0.001	0.001
	0.0001		

<b>Unité de pesée</b>	<b>EG 4200-2NM/ EW 4200-2NM</b>	<b>EW 6200-2NM</b>	<b>EW 12000-1NM</b>
<b>g</b>	0.01	0.01	0.1
<b>ct</b> (ct)	0.1	0.1	1
<b>oz</b> (oz)	0.001	0.001	0.01
<b>lb</b> (lb)	0.0001	0.0001	0.001
<b>oz t</b> (ozt)	0.001	0.001	0.01
<b>dwt</b> (dwt)	0.01	0.01	0.1
<b>t</b> (Hong Kong)	0.001	0.001	0.01
<b>t</b> (Singapore,Malaysia)	0.001	0.001	0.01
<b>t</b> (Taiwan)	0.001	0.001	0.01
<b>mom</b>	0.01	0.01	0.1
<b>to</b> (to)	0.001	0.001	0.01

## 1.2 Tableaux de conversion des unités de pesée

Unité de pesée	Gramme	Karat	Onze	Livre	Onze fine	Penny weight
1g	1	5	0.03527	0.00220	0.03215	0.64301
1ct	0.2	1	0.00705	0.00044	0.00643	0.12860
1oz	28.34952	141.74762	1	0.06250	0.91146	18.22917
1lb	453.59237	2267.96185	16	1	14.58333	291.66667
1ozt	31.10348	155.51738	1.09714	0.06857	1	20
1dwt	1.55517	7.77587	0.05486	0.00343	0.05	1
1GN	0.06480	0.32399	0.00229	0.00014	0.00208	0.04167
1tl (HK)	37.429	187.145	1.32027	0.08252	1.20337	24.06741
1tl (SGP,Mal)	37.79936	188.99682	1.33333	0.08333	1.21528	24.30556
1tl (Taiwan)	37.5	187.5	1.32277	0.08267	1.20565	24.11306
1mom	3.75	18.75	0.13228	0.00827	0.12057	2.41131
1to	11.66380	58.31902	0.41143	0.02571	0.37500	7.5

Unité de pesée	Grain	Tael (Hong Kong)	Tael (Singapore, Malaysia)	Tael (Taiwan)	Momme	Tola
1g	15.43236	0.02672	0.02646	0.02667	0.26667	0.08574
1ct	3.08647	0.00534	0.00529	0.00533	0.05333	0.01715
1oz	437.5	0.75742	0.75	0.75599	7.55987	2.43056
1lb	7000	12.11874	12	12.09580	120.95797	38.88889
1ozt	480	0.83100	0.82286	0.82943	8.29426	2.66667
1dwt	24	0.04155	0.04114	0.04147	0.41471	0.13333
1GN	1	0.00173	0.00171	0.00173	0.01728	0.00556
1tl (HK)	577.61774	1	0.99020	0.99811	9.98107	3.20899
1tl (SGP,Mal)	583.33333	1.00990	1	1.00798	10.07983	3.24074
1tl (Taiwan)	578.71344	1.00190	0.99208	1	10	3.21507
1mom	57.87134	0.10019	0.09921	0.1	1	0.32151
1to	180	0.31162	0.30857	0.31103	3.11035	1

## **2 Indications fondamentales (généralités)**

### **2.1 Utilisation conforme à la destination de l'appareil**

La balance que vous avez achetée sert à la détermination de la valeur de pesée de matières devant être pesées. Elle est conçue pour être utilisée comme „balance non automatique“, c’ à d. que les matières à peser seront posées manuellement et avec précaution au milieu du plateau de pesée. La valeur de pesée peut être lue une fois stabilisée.

### **2.2 Utilisation inadéquate**

Ne pas utiliser la balance pour des pesées dynamiques. Dans le cas où de petites quantités des matières à peser sont retirées ou ajoutées, le dispositif de « compensation de stabilité » intégré dans la balance peut provoquer l’affichage de résultats de pesée erronés. (Exemple : lorsque des liquides dégoulinent lentement d’un récipient posé sur la balance.)

Ne pas laisser trop longtemps une charge sur le plateau de pesée. A long terme, cette charge est susceptible d’endommager le système de mesure.

Eviter impérativement de cogner la balance ou de charger cette dernière au-delà de la charge maximale indiquée (Max.) après déduction éventuelle d’une charge de tare déjà existante. Sinon, la balance pourrait être endommagée.

Ne jamais utiliser la balance dans des endroits où des explosions sont susceptibles de se produire. Le modèle série n’est pas équipé d’une protection contre les explosions. Toute modification constructive de la balance est interdite. Ceci pourrait provoquer des résultats de pesée erronés, des défauts sur le plan de la technique de sécurité ainsi que la destruction de la balance.

La balance ne doit être utilisée que selon les prescriptions indiquées. Les domaines d’utilisation/d’application dérogeant à ces dernières doivent faire l’objet d’une autorisation écrite délivrée par KERN.

### **2.3 Garantie**

La garantie n'est plus valable en cas

- de non-observation des prescriptions figurant dans notre mode d’emploi
- d’utilisation outrepassant les applications décrites
- de modification ou d’ouverture de l’appareil
- d’endommagement mécanique et d’endommagement lié à des matières ou des liquides
- de détérioration naturelle et d’usure
- de mise en place ou d’installation électrique inadéquates
- de surcharge du système de mesure

## **2.4 Vérification des moyens de contrôle**

Les propriétés techniques de mesure de la balance et du poids de contrôle éventuellement utilisé doivent être contrôlées à intervalles réguliers dans le cadre des contrôles d'assurance qualité. A cette fin, l'utilisateur responsable doit définir un intervalle de temps approprié ainsi que le type et l'étendue de ce contrôle. Des informations concernant la vérification des moyens de contrôle des balances ainsi que les poids de contrôle nécessaires à cette opération sont disponibles sur le site KERN ([www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)). Grâce à son laboratoire de calibrage accrédité DKD, KERN propose un calibrage rapide et économique pour les poids d'ajustage et les balances (sur la base du standard national).

## **3 Indications fondamentales concernant la sécurité**

### **3.1 Observez les indications du mode d'emploi**

Lisez attentivement la totalité de ce mode d'emploi avant l'installation et la mise en service de la balance, et ce même si vous avez déjà utilisé des balances KERN.

### **3.2 Formation du personnel**

L'appareil ne doit être utilisé et entretenu que par des collaborateurs formés à cette fin.

## **4 Transport et stockage**

### **4.1 Contrôle à la réception de l'appareil**

Nous vous prions de contrôler l'emballage dès son arrivée et de vérifier lors du déballage que l'appareil ne présente pas de dommages extérieurs visibles.

### **4.2 Emballage / réexpédition**



- ⇒ Conservez tous les éléments de l'emballage d'origine en vue d'un éventuel transport en retour.
- ⇒ L'appareil ne peut être renvoyé que dans l'emballage d'origine.
- ⇒ Avant expédition démontez tous les câbles branchés ainsi que toutes les pièces détachées et mobiles.
- ⇒ Evtl. remontez les cales de transport prévues.
- ⇒ Calez toutes les pièces p. ex. pare-brise en verre, plateau de pesée, bloc d'alimentation etc. contre les déplacements et les dommages.

## **5 Déballage, installation et mise en service**

### **5.1 Lieu d'installation, lieu d'utilisation**

La balance a été construite de manière à pouvoir obtenir des résultats de pesée fiables dans les conditions d'utilisation d'usage.

Vous pouvez travailler rapidement et avec précision à condition d'installer votre balance à un endroit approprié.

**A cette fin, tenez compte des points suivants concernant le lieu d'installation:**

- Placer la balance sur une surface solide et plane;
- Eviter d'exposer la balance à une chaleur extrême ainsi qu'une fluctuation de température, par exemple en la plaçant près d'un chauffage, ou de l'exposer directement aux rayons du soleil;
- Protéger la balance des courants d'air directs pouvant être provoqués par des fenêtres ou des portes ouvertes;
- Eviter les secousses durant la pesée;
- Protéger la balance d'une humidité atmosphérique trop élevée, des vapeurs et de la poussière;
- N'exposez pas trop longtemps la balance à une humidité élevée. L'installation d'un appareil froid dans un endroit nettement plus chaud peut provoquer l'apparition d'une couche d'humidité (condensation de l'humidité atmosphérique sur l'appareil) non autorisée. Dans ce cas, laissez l'appareil coupé du secteur s'acclimater à la température ambiante pendant env. 2 heures.
- Eviter une charge électrostatique des matières à peser, du récipient et de la cage de pesée.

L'apparition de champs électromagnétiques ou de charges électrostatiques, ainsi que l'électricité instable peut provoquer des divergences d'affichage importantes (résultats de pesée erronés). Il faut alors installer la balance à un autre endroit.

### **5.2 Déballage**

Sortir avec précaution la balance de l'emballage, retirer la pochette en plastique et installer la balance au poste de travail prévu à cet effet.

### **5.2.1 Installation**

Procéder à la mise à niveau de la balance à l'aide des vis des pieds, jusqu'à ce que la bulle d'air du niveau se trouve dans le cercle prescrit.

### **5.2.2 Contenu livré**

#### **Accessoires série:**

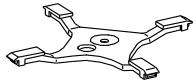
(1) Balance




(2) Plateau de pesée




(3) Support du plateau de pesée



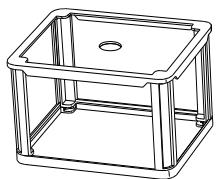
(4) Cage de pesée



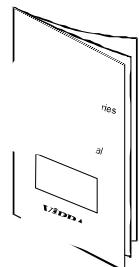(5) Mode d'emploi





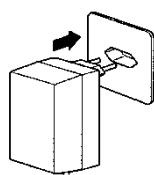(6) Bloc d'alimentation secteur








### 5.2.3 Positionnement du plateau de pesée

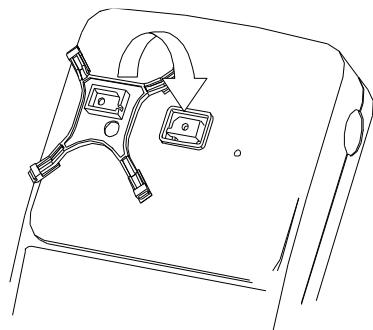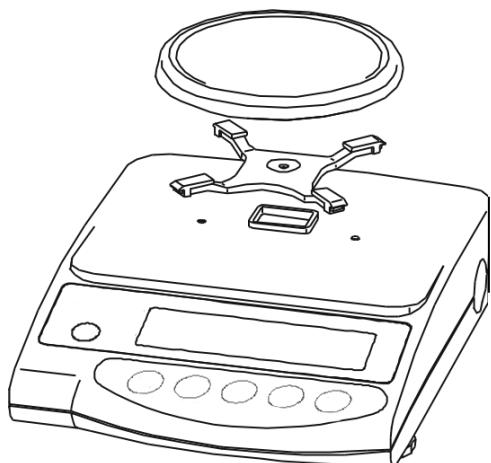Visser à fond le support selon le schéma et poser ensuite le plateau de pesée.



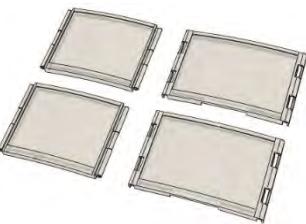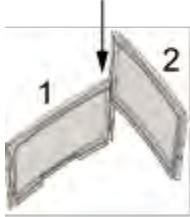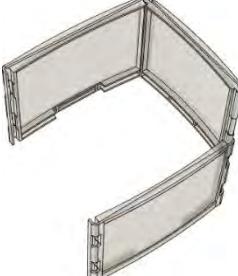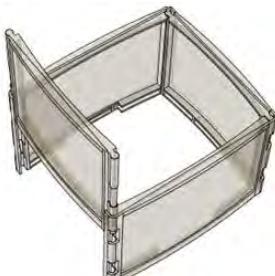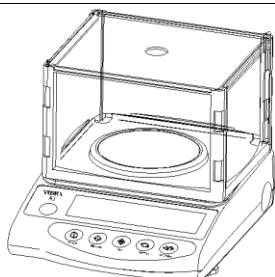**5.2.4 Montage de la chambre de protection**  
**(Seulement pour modèles avec lecture d = 0,001 g série)**


	
Couvercle	Parois (2 courtes, 2 longues)
Insérer la paroi 1) dans la paroi (2)	
Ajouter la paroi longue aux deux parois antérieures.	
Installer la quatrième paroi comme indiqué à l'image.	
Couvrir le tout avec le couvercle.	

### **5.2.5 Chambre de protection - optionnelle**

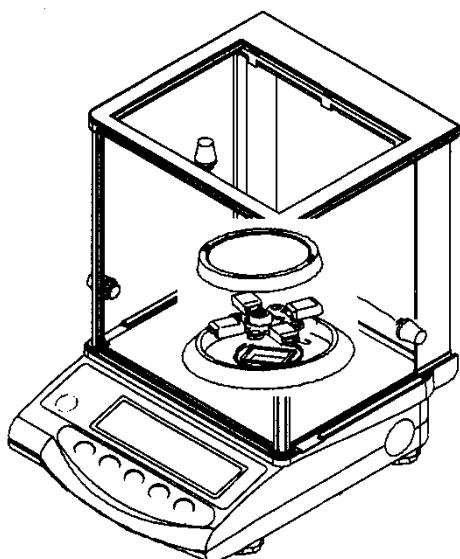Enlever le plateau de pesée et retirer le support en desserrant la vis. Desserrer et retirer les deux vis situées à gauche et à droite du guide de support au moyen d'un tournevis.

Maintenant, poser correctement la cage de pesée sur le boîtier et fixer cette dernière avec les deux vis, par les portes coulissantes ouvertes. Visser à fond le support selon le schéma et poser ensuite le plateau de pesée.

### **5.2.6 Chambre de protection avec portes coulissantes en verre (uniquement modèle KERN EW 120-4NM standard)**




### **5.3 Raccordement au secteur**

L'alimentation en courant s'effectue au moyen du bloc externe d'alimentation secteur. La valeur de tension imprimée sur l'appareil doit concorder avec la tension locale.

N'utilisez que des blocs d'alimentation secteur livrés par KERN. L'utilisation d'autres marques n'est possible qu'avec l'autorisation de KERN.
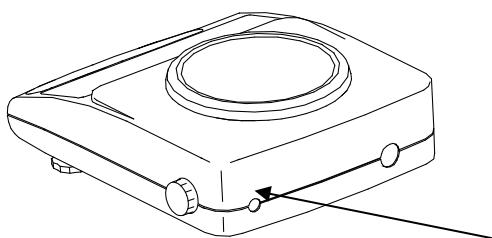
#### **Raccord adaptateur secteur:**



Raccord adapter secteur

### **5.4 Fonctionnement sur accu (optionnel)**

Enlever le plateau de pesée et retirer le support en desserrant la vis. Desserrer et retirer les deux vis situées à gauche et à droite du guide de support au moyen d'un tournevis.

Déverrouiller les deux crochets de maintien de la partie basse du boîtier et retirer avec précaution la partie haute du boîtier en la tirant vers l'arrière (tenez compte des guides de la partie haute du boîtier, au dos de la balance).

Desserrer et retirer les deux vis de fixation comme décrit dans l'illustration (bloc d'accu).

Sortir le bloc d'accu de son emballage et **connecter tout d'abord l'alimentation électrique à la platine d'accu.**

Ensuite, établissez la connexion par fiches à la platine de traitement des données de la balance (CN5).

Le bloc d'accu doit être placé à gauche dans le boîtier, de manière à ce qu'il puisse être vissé à la balance par la fixation, avec la vis desserrée auparavant. Avant de procéder au vissage, enfoncer légèrement le bloc d'accu dans le boîtier (il n'y a qu'une seule possibilité d'encastrement correcte). Maintenant, fixer également l'écran de visualisation au moyen de la vis desserrée.

Mettez en place la partie haute du boîtier au niveau des guides arrières et basculer cette dernière en avant, jusqu'à ce que vous entendiez que les deux crochets de maintien de la partie basse du boîtier sont à nouveau encliquetés.

Serrer à fond les deux vis situées à gauche et à droite du guide de support et fixer à nouveau le support. Poser le plateau de pesée.

#### **Indication:**

L'accu est opérationnel de suite, mais doit toutefois être chargé pendant au moins 8 heures au moyen du bloc d'alimentation secteur avant la première utilisation.

## 5.5 Raccordement de périphériques

Avant le raccordement ou le débranchement d'appareils supplémentaires (imprimante, PC) à l'interface de données, la balance doit impérativement être coupée du secteur (chap. 8).

N'utilisez avec votre balance que des accessoires et des périphériques livrés par KERN, ces derniers étant adaptés de manière optimale à votre balance.

## 5.6 Première mise en service

Un temps de chauffe de 10 minutes intervenant après la mise en marche stabilise les valeurs de mesure.

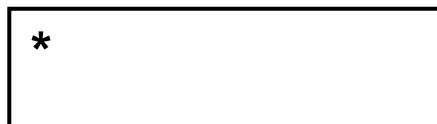
La précision de la balance dépend de l'accélération due à la pesanteur.

Il est impératif de tenir compte des indications du chap. 5.7 « Ajustage ».

### 5.6.1 Affichage de puissance

Si le signe (\*) est visible, l'alimentation électrique de la balance a lieu au moyen du bloc d'alimentation secteur. En actionnant la touche , la balance se trouve en fonctionnement de pesée.

Dans ce cas, l'affichage de puissance n'est plus visible à l'affichage général.



### 5.6.2 Affichage à barre graphique



Pas de charge sur le plateau

Moitié de la charge maximale

Charge maximale

La plage de pesée de la balance est divisée en 20 briques graphiques. S'il n'y a pas de valeur de poids sur la balance, l'affichage graphique indique zéro (0). Si la balance reçoit une charge équivalente à la moitié de sa plage de pesée, 10 briques graphiques s'affichent.

#### Indication:

Si vous procédez à une pesée de tare, l'affichage graphique de poids continue à afficher les briques correspondant au nombre du poids de tarage.

### 5.6.3 Affichage de stabilité



Stable



Instable

Lorsque l'affichage de stabilité [o] apparaît à l'écran de visualisation, la balance se trouve dans un état stable. En état instable, l'affichage [o] disparaît. Vous obtiendrez des conditions ambiantes stables en utilisant une cage de pesée (montage voir chap. 5.2.4)

### 5.6.4 Affichage zéro de la balance

En raison de certaines influences de l'environnement, il est possible que la balance n'affiche pas exactement „0.000“, même lorsque son plateau est vide. Vous pouvez néanmoins à tout moment remettre l'affichage de votre balance à zéro et vous assurer ainsi que la pesée commencera vraiment à zéro. La mise à zéro avec un poids sur le plateau de pesée n'est possible que dans les limites d'une plage déterminée dépendant du type de la balance. Si la balance ne peut être remise à zéro avec un poids sur le plateau de pesée, cette plage a été dépassée.

[**o - Err**] apparaît à l'écran de visualisation.

Commande	Affichage
Si la balance n'affiche pas exactement zéro alors que son plateau est vide, appuyez sur la touche <small>TAPE</small> et la balance démarre une remise à zéro.	
Après un court temps d'attente, votre balance est remise à zéro.  En supplément, le signe d'affichage zéro de la balance [ <b>→0←</b> ] apparaît.	<p>→0←      0 I I I F</p> <p><b>0.000 g</b></p>

## 5.7 Ajustage

Etant donné que la valeur d'accélération de la pesanteur varie d'un lieu à l'autre sur la terre, il est nécessaire d'adapter chaque balance – conformément au principe physique fondamental de pesée – à l'accélération de la pesanteur du lieu d'installation (uniquement si la balance n'a pas déjà été ajustée au lieu d'installation en usine). Ce processus d'ajustage doit être effectué à chaque mise en service et après chaque changement de lieu d'installation et à fluctuations de la température d'environnement. Pour obtenir des valeurs de mesure précises, il est recommandé en supplément d'ajuster aussi périodiquement la balance en fonctionnement de pesée.

## 5.8 Ajuster

### 5.8.1 Ajustage avec poids externe (uniquement KERN EW-N)

Pour les balances homologuées en métrologie légale, l'ajustage est bloqué par un interrupteur (sauf pour la classe de tolérance I). Afin de pouvoir exécuter un ajustage, il suffit de faire basculer cet interrupteur (voir chapitre 5.10).

### 5.8.2 Ajustage avec poids interne (uniquement KERN EG)

Ajustez la balance avant chaque mise en service.

En cas de coupure de la tension d'alimentation, un ajustage est exigé par la balance. L'utilisation de la balance sans ajustage préalable n'est pas possible.

L'exactitude de la balance peut être à tout moment contrôlée et réglée à nouveau au moyen d'un poids d'ajustage.

#### Procédure d'ajustage:

Il faut vérifier que les conditions de l'environnement sont stables. Pour la stabilisation, un temps de chauffage court est approprié, d'environ 10 minutes.

Commande	Afficheur
Mettre en marche la balance sur la touche  , après un brève instant apparaît [S.A. CAL].	<b>S.A. CAL</b>

Appuie d'abord sur la touche  puis sur la touche  et relâche-les simultanément.  
[WAIt] s'affiche brièvement.



Après [CAL.0] est affiché clignotant,  
l'enregistrement du point zéro est démarré.

Après apparaît [CAL.on].



L'ajustage se déroule automatiquement.  
[CAL.on] est affiché clignotant.

L'affichage change automatiquement de  
[CAL.on] vers [CAL.oFF]

Le processus d'ajustage est terminé.

CAL  
**WAIt**

  
  
**CAL. 0**

  
**CAL. on**

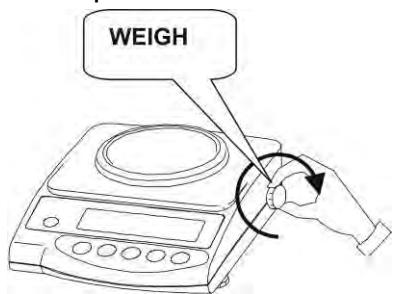
  
  
**CAL. on**

CAL  
**CAL. oFF**

Le processus d'ajustage est terminé.

CAL  
**CAL. oFF**

Mettez le bouton tournant situé sur le côté droit de la balance en position **WEIGH**.



L'opération d'ajustage est alors bouclée.  
La balance revient automatiquement en mode de pesée.

CAL  
**buSY**

↓  
**End.**




### 5.8.3 Ajustage avec poids externe (uniquement KERN EW)

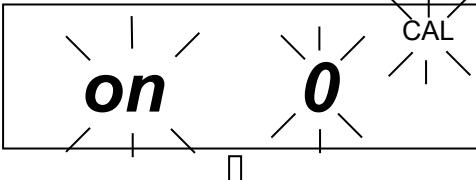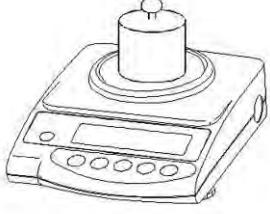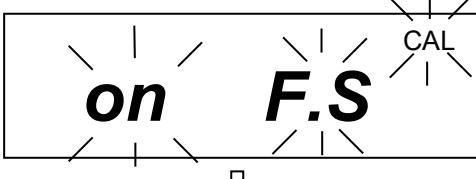Nous vous recommandons d'utiliser le poids prévu à cet effet. (Voir au chapitre 1 „données techniques“). Cependant vous pouvez utiliser un poids de valeur différent. Ce qui n'est pas le plus optimal d'un point de vue métrologique (voir le tableau ci-dessous). Vous trouverez de plus amples informations sur les poids d'ajustage sur le site internet: <http://www.kern-sohn.com>

Modèles	Autre poids d'ajustage possible
EW 220-3NM	100 g
EW 420-3NM	100 g
EW 620-3NM	200 g
EW 820-2NM	200 g
EW 2200-2NM	500 g
EW 4200-2NM	1000 g
EW 6200-2NM	2000 g
EW 12000-1NM	5000 g

## Procédure d'ajustage:

Il faut vérifier que les conditions de l'environnement sont stables. Pour la stabilisation, un temps de chauffage court est approprié, d'environ 10 minutes.

Commande	Affichage
Allumer la balance avec la touche 	
Presser et maintenir enfoncée la touche  jusqu'à ce que <b>[CAL]</b> apparaisse, puis relâcher la touche.	<div style="text-align: center;"><b>Func</b></div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="text-align: center;"><b>CAL</b></div>
Presser la touche  en même temps que la touche  . Ensuite, relâcher simultanément les deux touches.  ↓ Le processus d'enregistrement du point zéro est démarré.	 <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2em;">on</span>      <span style="font-size: 2em;">0</span> </div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.5em;">on</span>      <span style="font-size: 1.5em;">F.S</span> </div>
Déposez avec précaution le poids de ajustage au centre du plateau.  	 <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.5em;">on</span>      <span style="font-size: 1.5em;">F.S</span> </div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.5em;">CAL</span>  <span style="font-size: 2em;">busY</span> </div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 3em;">200.000 g</span> </div>

## **5.9 Vérification**

### Généralités:

D'après la directive UE 2014/31/EU, les balances doivent faire l'objet d'un vérification lorsqu'elles sont utilisées tel qu'indiqué ci-dessous (domaine régi par la loi):

- a) Dans le cadre de relations commerciales, lorsque le prix d'une marchandise est déterminé par pesée.
- b) Dans le cas de la fabrication de médicaments dans les pharmacies ainsi que pour les analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques.
- c) A des fins officielles
- d) Dans le cas de la fabrication d'un emballage tout prêt

En cas de doute, adressez-vous à la D.R.I.R.E. local.

### Indications concernant la vérification

Il existe une homologation UE pour les balances désignées comme homologuées à la vérification dans les données techniques. Si la balance est utilisée comme décrit ci-dessus dans un domaine soumis à l'obligation de vérification, elle doit alors faire l'objet d'une vérification et être régulièrement vérifiée par la suite.

Les vérifications ultérieurs doivent être effectués selon les prescriptions légales respectives des pays d'utilisation. En Allemagne par ex., la durée de validité de la vérification pour les balances est de 2 ans en règle générale.

Les prescriptions légales du pays d'utilisation doivent être respectées.

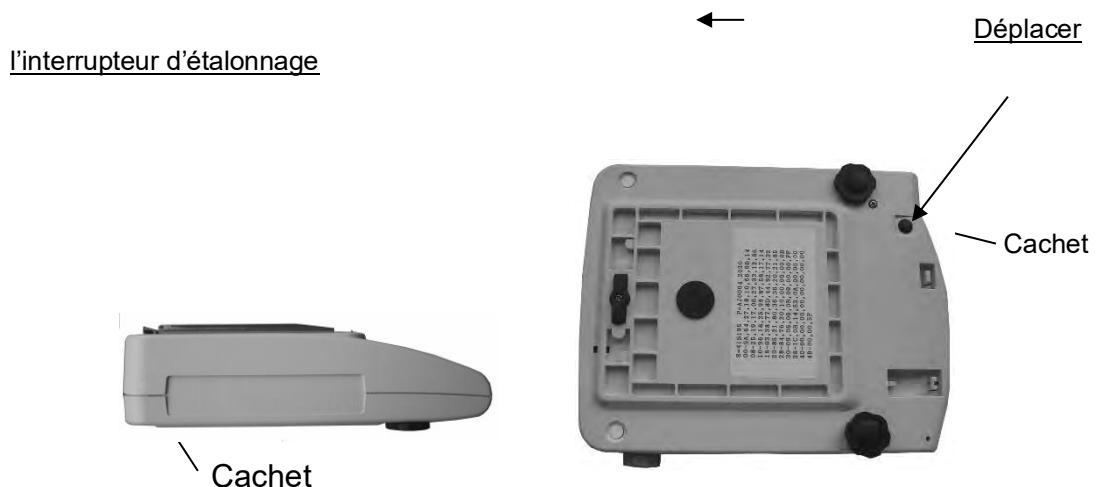
## 5.10 Interrupteur d'étalonnage et cachets

Avant l'étalonnage, l'interrupteur d'étalonnage doit être déplacé de la position repérée (voir sens de la flèche) à la position d'étalonnage. Dans cette dernière, une parenthèse apparaît à l'écran de visualisation autour de la dernière position d'affichage.

Après l'opération d'étalonnage, la balance est scellée au niveau des positions repérées.

**Sans les „cachets“, l'étalonnage de la balance n'est pas valable.**

Position des „cachets“:





**Les balances soumises à l'obligation de vérification doivent être arrêtées lorsque:**




- Le **résultat de pesée** de la balance dépasse la **limite de sécurité d'utilisation**. C'est pourquoi la balance doit être chargée à intervalles réguliers d'un poids de contrôle connu (env. 1/3 de la charge nominale) ; comparer ensuite avec la valeur affichée.
- **Le délai fixé pour la vérification ultérieur** est dépassé.

## 6 Fonctionnement

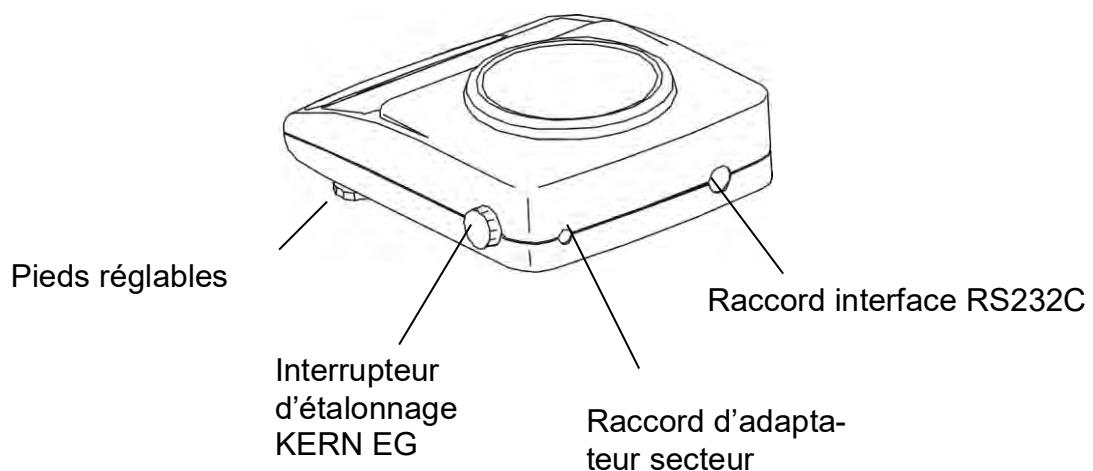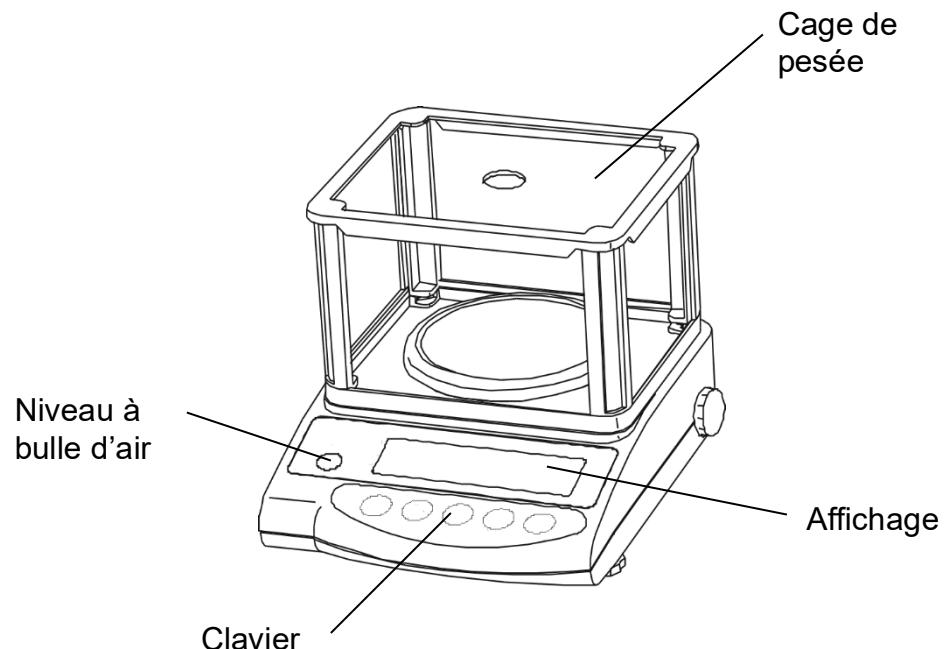
### 6.1 Eléments de commande



### 6.1.1 Vue d'ensemble du clavier

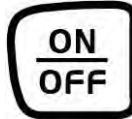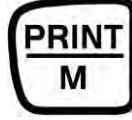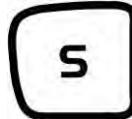Sélection	Fonction
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allumer/éteindre</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sortie de la valeur du poids sur un appareil externe (imprimante) ou PC</li> <li>• Enregistrement des réglages dans le type de fonctionnement sélectionné (comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée avec tolérance)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans les modes comptage de pièces et pourcentage: menu de sélection pour pièce et %</li> <li>• Enregistrement de paramètres de fonction</li> <li>• Appel des valeurs seuils inférieure et supérieure de tolérance</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Touche pour modifier l'unité de poids (g, ct, Pcs, %)</li> <li>• Saisie des valeurs seuils inférieure et supérieure de tolérance</li> <li>• Sélection des valeurs de fonction à l'intérieur de la fonction</li> <li>• Appel d'une seule des fonctions (appuyer plusieurs fois)</li> <li>• Appel de la fonction d'ajustage (appuyer sans interruption)</li> <li>• A chaque fois, la position de saisie est déplacée d'un pas vers la gauche (chap. 6.2.4.3).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarer ou mettre à zéro l'affichage de poids</li> </ul>

### 6.1.2 Vue d'ensemble des affichages

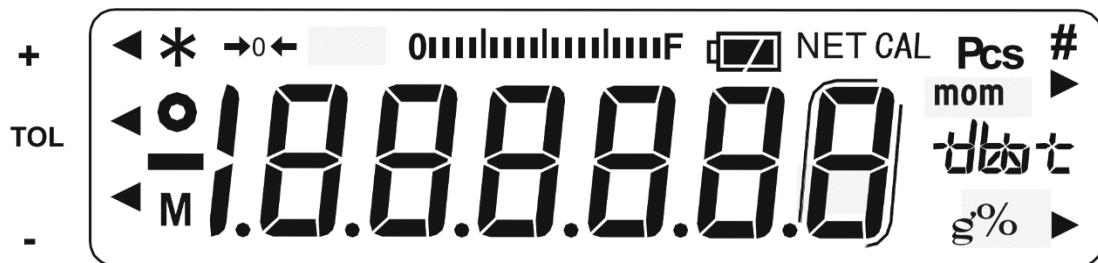


Affichage	Description
<b>g</b>	Gramme
<b>→0←</b>	Affichage de mise à zéro
<b>o</b>	Affichage de stabilité
<b>*</b>	Affichage de puissance (en veille)
<b>Pcs</b>	Affichage pour comptage de pièces (sauf EW 120-4NM)
<b>%</b>	Affichage pour pesée en pourcentage (sauf EW 120-4NM)
<b>◀</b>	Affichage pour pesée avec tolérance (sauf EW 120-4NM)
<b>mom</b>	Momme
<b>M</b>	La balance exécute une fonction balance, par ex. comptage de pièces / affichage d'une valeur enregistrée
<b>CAL</b>	Affichage pour ajustage. Signale le processus d'ajustage.
<b>0</b>	<b>F</b> Barre graphique
Indication des unités de poids	[ <b>ct</b> ] (ct) carat
	[ <b>oz</b> ] (oz) once
	[ <b>lb</b> ] (lb) livre
	[ <b>oz t</b> ] (ozt) once fine
	[ <b>dwt</b> ] (dwt) Penny weight
	[ <b>▶</b> (en haut à droite)] Grain
	[ <b>tl</b> ] (tl) Tael (Hong Kong)
	[ <b>tl</b> <b>▶</b> en haut à droite] ( <b>tl</b> <b>▶</b> en haut à droite) Tael (Singapour, Malaisie)
	[ <b>tl</b> <b>▶</b> en bas à droite] ( <b>tl</b> <b>▶</b> en bas à droite) Tael (Taiwan)
	[ <b>to</b> ] (to) Tola
<b>■</b>	Affichage pour fonctionnement sur accu (optionnel). [ <b>■</b> ] L'affichage passe en fonctionnement secteur lorsque la tension tombe au-dessous du minimum prescrit.

## 6.2 Utilisation
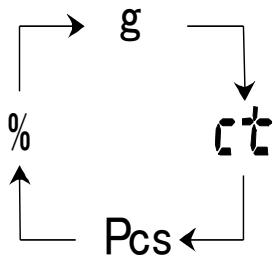
### 6.2.1 Pesage

**Symbole affiché: g**

Commande	Affichage
<p>Pour allumer la balance, appuyez sur la touche .</p> <p>La balance effectue un contrôle automatique.</p>	
<p>Dès que l'affichage de poids affiche „0.000“, votre balance est prête pour la pesée.</p> <p>Poser les matières à peser, la valeur du poids s'affiche.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> <span style="font-size: 2em;">0</span>      0 I I I F  <b>0.000 g</b> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>
<p>Possibilité de basculer d'une unité de poids, par ex. de „g“, à une autre, par ex „ct“, en appuyant plusieurs fois sur la touche . Réglage correspondant voir chap. 8 „Fonctions“.</p> <p>[g] → [ct] → [Pcs] → [%] → [g] → .....</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> <span style="font-size: 2em;">0</span>      0 I I I F  <b>0.00 ct</b> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> <span style="font-size: 2em;">0</span>      0 I I I F      Pcs  <b>0</b> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> <span style="font-size: 2em;">0</span>      0 I I I F  <b>0.00%</b> </div>
<p>Pour éteindre la balance, appuyer sur la touche .</p>	



### 6.2.1.1 Pesage sous la balance

Des objets, qui par leur taille ou leur forme ne peuvent être déposés sur le plateau de la balance, peuvent être pesés grâce au système de pesage sous la balance.

Procédez de la manière suivante:

- Eteindre la balance.
- Retourner la balance.
- Ouvrir le couvercle (1) situé sur le dessous de la balance.
- Visser complètement l'oeillet de pesage sous la balance.
- Placer la balance au-dessus d'une ouverture.
- Suspendre le corps à peser à l'oeillet et procéder à la pesée.



#### ATTENTION

**Veillez à ce que le crochet servant au pesage sous la balance soit bien stable afin d'obtenir un bon résultat de pesage (risque de rupture).**

**S'assurer toujours qu'il n'y a ni être vivant ni matériaux qui pourraient être de ce fait blessés ou subir des dommages.**

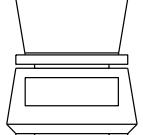
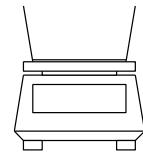


#### NOTE



**Refermez impérativement l'ouverture sous la balance (protection anti-poussière) à la fin du pesage sous la balance.**

### 6.2.1.2 Pesée de tare (tarer)

Le poids d'un récipient de pesée quelconque peut être taré et retiré en pressant sur un bouton, afin que soit affiché le poids net des matières pesées ultérieurement.

Commande	Affichage
<p>Poser le récipient à tarer vide sur le plateau de pesée. Le poids total du récipient posé s'affiche.</p> 	 <p>0 I I I F <b>23.456 g</b></p>
<p>Appuyez sur la touche  pour démarer le processus de tarage.</p> 	 <p>→0← 0 I I I F <b>0.000 g</b></p>
<p>Ceci indique que l'enregistrement interne du poids du récipient a eu lieu.</p>	
<p>Posez les matières à peser dans le récipient taré.</p> 	 <p>0 I I I F <b>53.258 g</b></p>
<p>Lisez maintenant le poids des matières à peser à l'affichage.</p>	

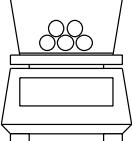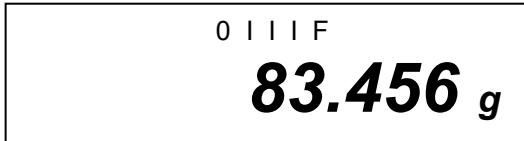Le processus de tarage peut être répété autant de fois que souhaité, par exemple lors de la pesée de plusieurs composants qui sont mélangés (pesée par addition).

<p>Appuyez sur la touche  pour mettre l'affichage à „0.000“.</p>  <p>Le poids total du récipient est taré et retiré.</p>	
<p>Ajoutez d'autres composants dans le récipient de pesée (pesée par addition).</p>  <p>Lisez maintenant à l'affichage le poids des matières à peser ajoutées.</p>	

#### Indication:

Dans tous les cas, la balance ne peut enregistrer qu'une seule valeur de tare. Lorsque la balance est vide, la valeur de tare enregistrée s'affiche précédée d'un signe moins.

Pour effacer la valeur de tare enregistrée, videz le plateau de pesée et appuyez ensuite sur la touche .

Le processus de tarage peut être répété autant de fois que souhaité. La limite est atteinte lorsque la totalité de la plage de pesée est utilisée.

## 6.2.2 Comptage de pièces

(sauf modèle KERN EW 120-4NM)

### Symbole affiché: PCS

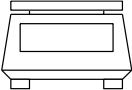
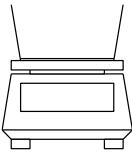
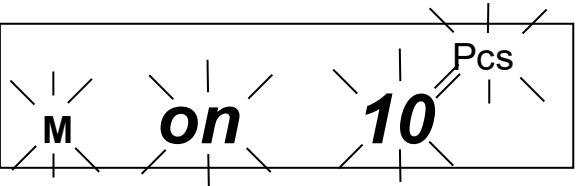
Lors du comptage de pièces, il vous est possible, soit d'additionner le nombre de pièces placées dans un récipient, soit de soustraire le nombre de pièces retirées d'un récipient. Afin de pouvoir compter une quantité importante de pièces, le poids moyen par pièce doit être déterminé à l'aide d'une petite quantité (nombre de pièces de référence).

Plus le nombre de pièces de référence est important, plus la précision de comptage est élevée.



Dans le cas de petites pièces ou de pièces fortement différentes, veillez à ce que le nombre de pièces de référence soit particulièrement élevé.

Le déroulement du travail se compose de quatre étapes :



- Tarer le récipient de pesée
- Déterminer le nombre de pièces de référence
- Peser le nombre de pièces de référence
- Compter les pièces

Commande	Affichage
1. Allumer la balance avec la touche . Avec la touche , sélectionnez la conversion en unité Pcs (voir chap. 6.2.2).  	
Il est également possible d'utiliser des récipients de tare lors du comptage. Avant le début du comptage, tarer le récipient de tare avec la touche .  	
2. Actionnez la touche . Le nombre de pièces de référence s'affiche en clignotant.  	

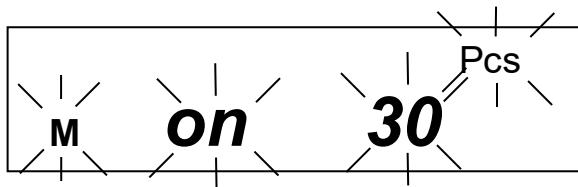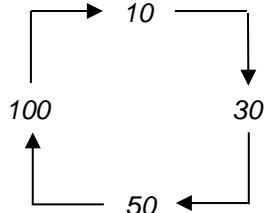
3. En appuyant à plusieurs reprises sur la touche , il est possible d'appeler d'autres nombres de pièces de référence 10, 30, 50 et 100.  
Important: plus le nombre de pièces de référence est important, plus la précision de comptage est élevée.



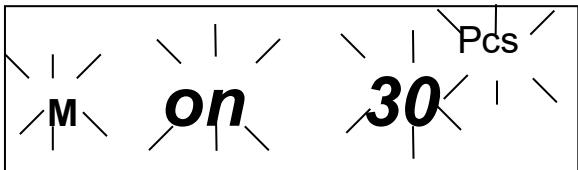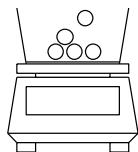4. Posez sur la balance le nombre de pièces à compter correspondant au nombre de pièces de référence sélectionné.




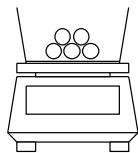5. Actionnez la touche . Le nombre de pièces de référence est enregistré.



Vous pouvez maintenant poser les pièces à compter dans le récipient. Le nombre de pièces correspondant s'affiche à l'écran de visualisation.

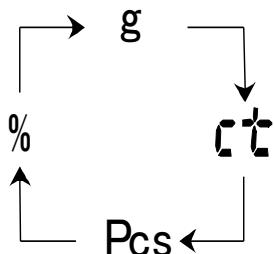6. La touche  permet de revenir au mode de pesée souhaité.









**Indication:** si le message d'erreur "L-Err" apparaît, le poids de comptage le plus petit, voir chap. 1 „Données techniques“, n'est pas atteint.



### 6.2.2.1 Mode additif

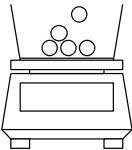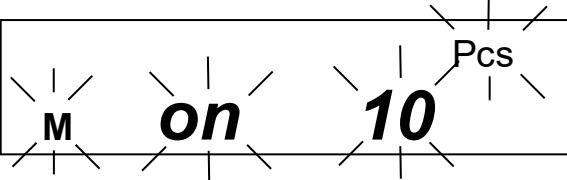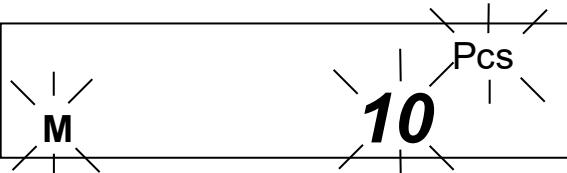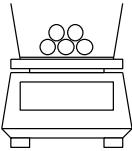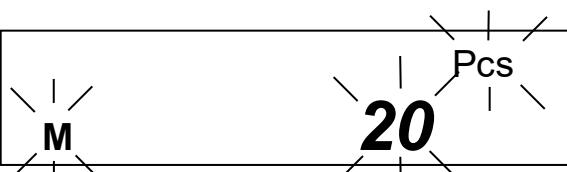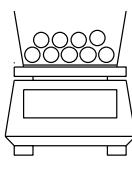Cette fonction vous permet d'augmenter la précision de comptage en augmentant la quantité de référence, ce qui permet d'éviter l'utilisation d'un nombre de pièces de référence trop petit susceptible de provoquer des résultats imprécis.

L'utilisation de cette fonction permet, dans le cas de petites pièces, d'être sûr d'atteindre le nombre de pièces minimum nécessaire.

Commande	Affichage
<p>1. Exécuter les points 1-5 comme décrit au chap. 6.2.2 „Comptage de pièces“.</p> 	
<p>Poser par ex. 10 pièces sur le plateau de pesée.</p>	
<p>2. Actionnez la touche  5 Le poids de référence des 10 pièces est enregistré.</p>  <p>Les points suivants permettent d'augmenter la précision de comptage.</p>	
<p>3. Doubler la quantité des pièces à peser: poser (environ) 10 autres pièces.</p>  <p>Actionnez la touche  Le poids de référence des 20 pièces est enregistré.</p>	

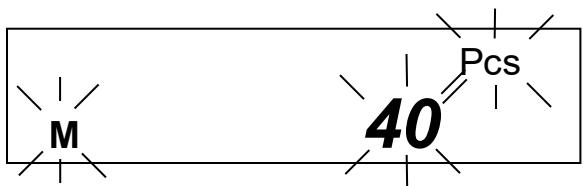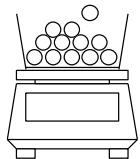4. Doubler à nouveau la quantité (voir point 3).





Indication:

chaque quantité de pièces ajoutée augmente la référence et améliore la précision de comptage.

Dans le cas de petites pièces ou de pièces fortement différentes, veillez à ce que le nombre de pièces de référence soit particulièrement élevé.


5. Actionnez la touche .

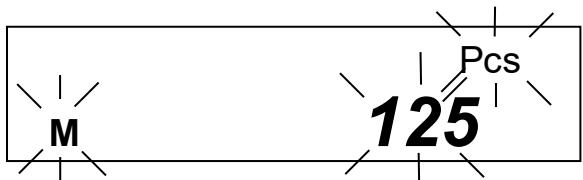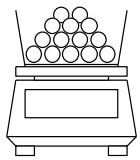Le nombre de pièces de référence est enregistré.



Vous pouvez maintenant poser dans le récipient les pièces à compter. Le nombre de pièces correspondant s'affiche à l'écran de visualisation.

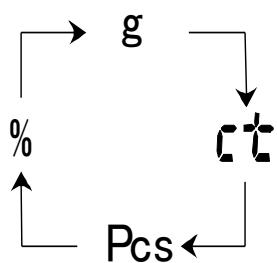La touche permet de revenir au mode de pesée souhaité








Indication:

- Si le message d'erreur „**Add**“ apparaît, le nombre des pièces posées est trop petit pour une détermination correcte de la référence. Posez des pièces supplémentaires sur la balance afin que la référence puisse être déterminée.
- La référence déterminée est conservée jusqu'à ce que la balance soit coupée du secteur.


### 6.2.3 Pesée en pourcentage (sauf modèle KERN EW 120-4NM)

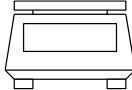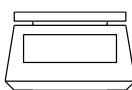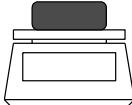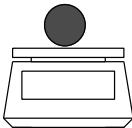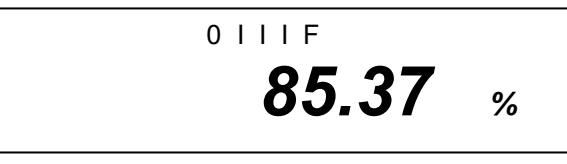**Symbol affiché: %**

La pesée en pourcentage permet d'afficher le poids en pourcentage en se fondant sur un poids de référence. La valeur de poids affichée est appliquée en tant que valeur en pourcentage fixe prescrite (réglage standard: 100%).

Commande	Affichage
<p>1. Allumer la balance avec la touche . Avec la touche , sélectionnez la conversion en unité [%] (voir chap. 6.2.1)</p>  <p>Indication: il est également possible d'utiliser des récipients de tare lors de la pesée en pourcentage. Avant le début de la pesée en pourcentage, tarer le récipient de tare avec la touche .</p>	
<p>2. Actionnez la touche . <b>[P. SET]</b> apparaît à l'affichage en clignotant.</p> 	
<p>3. Posez le poids de référence = 100% sur le plateau de pesée.</p> 	
<p>4. Actionnez la touche . Le poids de référence est enregistré.</p> 	
<p>5. A partir de maintenant, le poids posé s'affiche en %.</p> 	

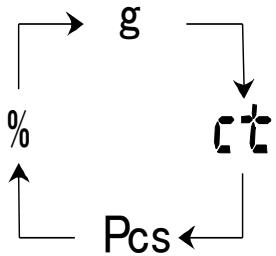6. La touche **F** permet de revenir au mode pesée souhaité



#### Indication:

- Si le message d'erreur “**o-Err**“ apparaît:
  - le poids de référence est situé hors de la plage de pesée (voir chap. 1 „Données techniques“).
  - la touche Set a été actionnée au point 2 alors qu'un poids était posé sur la balance.
- La référence de 100% est conservée jusqu'à ce que la balance soit coupée du secteur.

#### 6.2.4 Pesée avec plage de tolérance (sauf modèle KERN EW 120-4NM)

Cette balance peut être utilisée aussi bien en tant que balance de dosage qu'en tant que balance de triage, la valeur seuil inférieure ainsi que la valeur seuil supérieure de tolérance pouvant être alors programmées.

Il est possible de saisir des valeurs seuils dans les types de fonctionnement suivants:

- Pesée
- Comptage de pièces
- Pesée en pourcentage

#### 6.2.4.1 Réglages de base en pesée avec plage de tolérance

Commande	Affichage
<p>1. Allumer la balance avec la touche </p> <p>Appeler le menu des fonctions: Maintenir enfoncée la touche  jusqu'à ce que <b>[Func]</b> apparaisse, puis relâcher la touche.</p> <p>Le premier mode de la balance apparaît:</p>	<p>O 0 1 1 1 F <b>0.000 g</b></p> <p><b>Func</b></p> <p><b>1 b.G. 1</b></p>
<p>2. Pesée avec tolérance Pour appeler le mode de pesée avec tolérance, actionnez la touche .</p> <p>2.SEL 0 (Off) 2.SEL 1 (ON)</p> <p>Pour modifier la configuration standard réglée en usine, actionnez la touche .</p> <p>.</p>	<p><b>2.SEL 0</b></p> <p><b>2.SEL 1</b></p>
<p>3. Affichage des marques de tolérance Actionnez la touche . La marque de tolérance est toujours affichée (réglage usine).</p> <p>Modification du réglage (1 / 2) avec la touche .</p> <p>La marque de tolérance ne s'affiche que combinée à l'immobilisation de l'affichage de la balance.</p>	<p>+ &lt; 0 1 1 1 F - &lt; <b>0.000 g</b></p> <p><b>21.Co. 2</b></p>

4. Réglage de la plage de tolérance  
Actionnez la touche 

La marque de tolérance s'affiche dans toutes les plages.

Modification du réglage avec la Touche :

la marque de tolérance ne s'affiche qu'au-dessus d'une plage de point zéro (+5).

5. Nombre des points de tolérance  
Pour le réglage de la marque de tolérance, actionnez la touche 

Il est possible d'afficher 1 marque de tolérance:

 trop léger



Modification du réglage avec la touche :

il est possible d'afficher 2 marques de tolérance:

 trop lourd

**TOL** valeur théorique

 trop léger

Actionnez la touche :  
vous quittez le menu des fonctions et revenez en mode de pesée.

 0 1 1 1 F  
 **0.000 g**



**22.L I. 0**

**23.P I. 1**



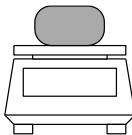
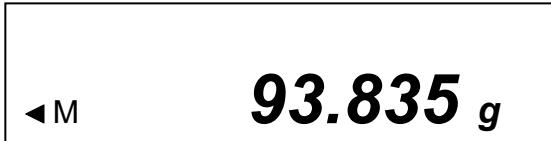
**23.P I. 2**

 0 1 1 1 F  
**0.000 g**

#### 6.2.4.2 Saisie des valeurs seuils par pesée

##### Indication importante!

Toujours saisir la valeur seuil inférieure, et seulement après la valeur seuil supérieure.

Commande	Affichage
<p>1. Allumer la balance avec la touche </p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Réglage de la pesée avec tolérance: maintenir enfoncée la touche  jusqu'à ce que <b>[L. SET]</b> apparaisse, puis relâcher la touche.</p>	 <p style="text-align: center;">↓</p> 
<p>2. La marque de tolérance  clignote <b>[ - ]</b>.</p> <p>La valeur seuil inférieure peut être réglée.</p> <p>Poser l'échantillon pour la valeur seuil inférieure (donc la plus petite) sur le plateau de pesée:</p>  <p>3. Enregistrer avec la touche . La valeur inférieure de poids enregistrée s'affiche un court instant.</p> <p>Si vous avez choisi 1 marque de tolérance lors du réglage de base (voir chap. 7.2.1), la saisie est alors terminée.</p>	 

4. Pour 2 marques de tolérance, la valeur seuil supérieure doit maintenant être déterminée.

La marque de tolérance clignote [], la valeur seuil supérieure peut être réglée.

Poser l'échantillon pour la valeur seuil supérieure (donc la plus grande) sur le plateau de pesée:




**H. SET**



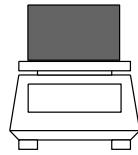**0000 g**

5. Enregistrer avec la touche . La valeur supérieure de poids enregistrée s'affiche un court instant; la saisie est terminée.



M

**158.487g**

#### 6.2.4.3 Saisie des valeurs seuils au moyen du clavier

Commande	Affichage
<p>1. Allumer la balance avec la touche </p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Réglage de la pesée avec tolérance: maintenir enfoncée la touche  jusqu'à ce que <b>[L. SET]</b> apparaisse, puis relâcher la touche.</p>	<p>O            0 1 1 1 F</p> <p style="text-align: center;"><b>0.000 g</b></p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;"><b>L. SET</b></p>
<p>2. Maintenant, l'écran de visualisation affiche en clignotant, soit 000.000, soit la valeur seuil inférieure actuelle enregistrée.</p> <p>Appuyer sur la touche : la dernière position d'affichage commence à clignoter.</p>	<p>◀ M            000.000 g</p>
<p>3. La touche  permet d'augmenter la valeur numérique du chiffre sélectionné.</p>	<p>◀ M            000.001 g</p>
<p>4. La touche  permet de sélectionner le chiffre que vous souhaitez modifier (de la droite vers la gauche).</p>	<p>◀ M            000.005 g</p>
<p>5. Autres saisies comme décrit aux points 3 et 4.</p>	<p>◀ M            000.025 g</p>
<p>6. Enregistrer avec la touche . La valeur inférieure de poids enregistrée s'affiche un court instant.</p> <p>Si vous avez choisi 1 marque de tolérance lors du réglage de base (voir chap. 7.2.1), la saisie est alors terminée.</p>	<p>◀ M            77.385 g</p>

7. Pour 2 marques de tolérance, la valeur seuil supérieure doit maintenant être déterminée.

Pour cela, procédez comme décrit à partir du point 2, en commençant par la dernière position d'affichage.

8. Saisir puis enregistrer la valeur seuil supérieure.

**H. SEt**



◀  
M

**000.000 g**

## 7 Fonctions

### 7.1 Accès à de nombreuses fonctions et modification de ces dernières :

La balance est réglée en usine selon une configuration standard déterminée. Cette configuration est repérée par un  $\star$ .

La configuration peut être modifiée comme suit:

Commande	Affichage
1. Accès aux fonctions	
Allumer la balance:	<p>O O I I I F <b>0.000 g</b></p>
Appuyer sur la touche $F$ pendant environ 4 secondes, jusqu'à ce que [FUNC] apparaisse:	<p>↓</p> <p><b>Func</b></p>
Lorsque la touche est relâchée apparaît: (Vous trouverez une liste des configurations possibles au chapitre 7.2.2).	<p>↓</p> <p><b>1 b.G. 1</b></p>
2. Modification des fonctions	
En continuant d'appuyer sur la touche $F$ , les différentes fonctions pour la configuration défilent.	<p>↓</p> <p><b>2.SEL 0</b></p>
Pour modifier le paramètre au niveau de la dernière position, actionner la touche $TARE ±0%$ .	<p>↓</p> <p><b>2.SEL 1</b></p>
Appuyer sur la touche $S$ pour enregistrer la fonction sélectionnée. Vous quittez le menu des fonctions et revenez en mode de pesée.	<p>↓</p> <p>O O I I I F <b>0.000 g</b></p>

## 7.2 Liste des paramètres de fonctionnement

La balance est réglée en usine selon une configuration standard déterminée. Celle-ci est repérée par un ☆.

Fonction	Affichage 	Sélection 	Description des possibilités de sélection
Barre graphique	1	b.G	0 Arrêt
			☆1 Marche
Pesée avec tolérance (sauf EW 120-4NM))	2	SEL	☆0 Arrêt
			1 Marche (chap. 7.2.1)
Affiché uniquement lorsque la pesée avec plage de tolérance est active :			
Pesée avec plage de tolérance Condition préliminaire	21.	Co.	☆1 Il est également vérifié lorsque la balance est instable
			2 Il est également vérifié lorsque la balance est stable
Pesée avec plage de tolérance Plage	22.	Li.	0 Il est également vérifié lorsque la balance est stable
			☆1 Toute la plage est vérifiée (toute la plage est vérifiée, y compris les valeurs négatives).
Nombre de points d'ajustement lors de la pesée avec plage de tolérance	23.	Pi.	1 Réglage en un point (vérification de la plage entre OK et LO)
			☆2 Les valeurs supérieures à la limite supérieure et les valeurs inférieures à la limite inférieure (plage entre HI, OK et LO) sont configurées.
Compensation à zéro	3	A.0	0 Pas de correction de point zéro
			☆1 La correction automatique de point zéro est activée.
Fonction AUTO-OFF après 3 min sans modification de charge (la fonction n'est disponible qu'en fonctionnement sur accu)	4	A.P.	0 Arrêt automatique en fonctionnement sur accu (optionnel) - arrêt
			☆1 Arrêt automatique en fonctionnement sur accu (optionnel) – marche
Vitesse d'affichage	5	rE. ↓	0 Réglage pour dosage
			1 Sensible et rapide
			2
			☆3 ↓
			4
			5 Insensible mais lent
Filtre à vibrations	6	S.d.	1 Sensible et rapide (lieu d'installation très calme)
			☆2 ↓
			3
			4 Insensible mais lent (lieu d'installation très perturbé).
			5 (uniquement EW 120-4NM)
			6 (uniquement EW 120-4NM)
Interface	7	I.F.	0 L'interface n'est pas active.
			☆3 Données à 6 chiffres (ASCII)
			4 Données à 7 chiffres (ASCII)

Unité de poids (selectionnable uniquement lorsque l'interrupteur de vérification n'est pas en position de vérification, voir chap. 5.10)	81 ↓ 85	S.u.	1☆01	(g)
			2☆14	(ct)
			15	(oz)
			16	(lb)
			17	(ozt)
			18	(dwt)
			19	(grain)
			1A	(tl Hong Kong)
			1b	(tl Singapore, Malaysia)
			1C	(tl Taiwan)
			1d	(mom)
			1E	(to)
			3☆20	(Pcs) sauf EW 120-4NM
			4☆IF	(%) sauf EW 120-4NM
			5☆00	Aucune unité (sauf 81.S.u.)
Pas de documentation	9.	Ai	0	Pas de documentation
			☆1	Toujours utiliser ce réglage.
Impression d'un protocole plus détaillé après ajustage (selectionnable uniquement pour les modèles CE)	0	GLP	0	Arrêt
			☆1	<p>Marche</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>**CALIBRATION**</p> <p>MODEL: S/N: ID: DATA: TIME: *CAL. END NAME</p> <p>*****</p> </div> <p>← En-tête ← Modèle ← N° de série ← N° d'ident. ← Date de calibrage ← Heure de calibrage ← Fin du calibrage ← Nom du vérificateur</p>
Sortie de données (disponible uniquement lorsque l'interrupteur de vérification n'est pas en position de vérification, voir chap. 5.10)	A.	PrF.	1	Il n'est pas possible d'imprimer lorsque la dernière position affichée est entre parenthèses.
			☆2	<p>Une impression est également possible lorsque la dernière position affichée est indiquée entre parenthèses.</p> <p>Nota : Sélectionnez toujours ce paramètre avant la vérification de la balance, car dans le futur, suite à la vérification, il ne sera plus possible d'appeler cet élément de menu.</p>
			3	Une impression n'a lieu que lorsque l'interrupteur de vérification n'est pas en position de vérification, voir chap. 5.10.

### 7.2.1 Paramètres en pesée avec plage de tolérance

(sauf modèle KERN EW 120-4NM)

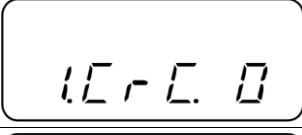
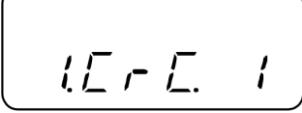
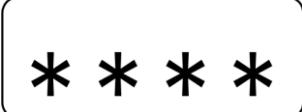
Les réglages 21. Co. à 23. P I.. ne sont possibles que lorsque la fonction de pesée avec tolérance est activée.

Fonction	Affichage 	Sélection 	Description des possibilités de sélection
Conditions d'affichage de la marque de tolérance	21. Co.  ↓	☆1	La marque de tolérance est toujours affichée, même lorsque le contrôle d'immobilisation n'est pas encore affiché.
		2	La marque de tolérance ne s'affiche que combinée avec le contrôle d'immobilisation.
Plage de tolérance	22. L I.  ↓	0	La marque de tolérance ne s'affiche qu'au-dessus de la plage de point zéro (+ 5 min.).
		☆1	La marque de tolérance s'affiche dans la totalité de la plage.
Réglage de la marque de tolérance	23. P I.  ↓	1  ☆2	1 marque de tolérance s'affiche: <b>+ ou -</b>  2 marques de tolérances s'affichent: <b>+ et -</b>

## 7.2.2 Paramètres pour l'interface sérielle

Fonction	Affichage 	Sélection 	Description des possibilités de sélection
Format de sortie de l'interface	7	I.F. ↓	0 ☆1 2 Format de données à 6 positions Format de données à 7 positions
Condition de sortie de l'interface (seulement pour réglage de menu „7 I.F. [1] ou [2]“ )	71.	o.c. ↓	0 1 2 Sortie sérielle en continu lorsque l'affichage s'est stabilisé. 3 Sortie après avoir appuyé sur PRINT/M. 4 Sortie autom. lorsque la valeur de pesée est stable. La valeur qui se stabilise la première est appliquée quand celle-ci affiche -0.00 ou moins. Nouvelle sortie seulement après avoir retiré le poids et posé une nouvelle charge. 5 Une sortie lorsque les données sont stables, pas de sortie en cas de données instables. 6 Une sortie lorsque les données sont stables, sortie permanente en cas de données instables. ☆7 Une sortie après avoir appuyé sur PRINT/M.
Taux de bauds	72.	b.L.	☆1 2 3 4 1200 bps 2400 bps 4800 bps 9600 bps
Parité (seulement pour réglage de menu „7 I.F. 2“ )	73.	PA.	☆0 1 2 Pas de bit de parité Parité impaire Parité paire

### 7.2.3 Afficher le statut du logiciel

	Appuyer  et  au même temps et les tenir enfoncées jusqu'à ce que „Func2“ est affiché.
	En relâchant, „1.CrC. 0.“ est affiché.
	Sur  , choisir le réglage „1.CrC. 1.“ .
 ↓ 	Appuyez sur  . Attendre jusqu'à ce que le statut du logiciel de la balance est affiché.
	<b>Retour en mode de pesée:</b> Appuyer  ou 


## 8 Sortie de données

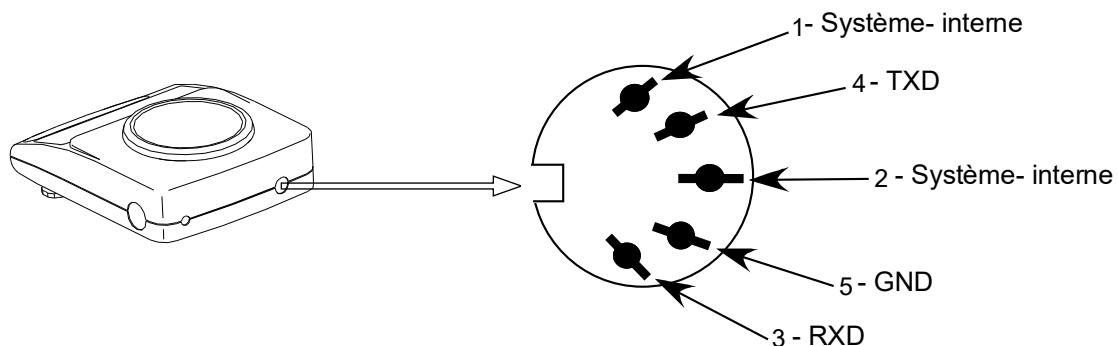La balance est fournie en série avec une sortie de données RS 232C.

### 8.1 Description de la sortie de données standard (RS 232C)

La sortie de données se trouve sur la face arrière de l'appareil. Il s'agit d'une prise standard à 5 broches.

L'affectation des broches est la suivante:



### 8.2 Données techniques

Format de transmission: transmission de données

Data-bit: 8-bit (Standard-ASCII-Format)

Start-bit: 1 bit

Stop-bit: 2 bits

Parité: NON, ODD, EVEN

Nombre de configurations possibles : 1200 / 2400 / 4800 / 9600  
bauds : (voir chap. 7.2.2 "Fonctions").

### **8.3 Description de l'interface**

Le choix d'un type de fonctionnement déterminé permet de régler le format de sortie, la commande de sortie, la vitesse de transmission et le bit de parité. Les différentes possibilités sont décrites au chap. 7.2.2 „Paramètres pour l'interface sérielle“.

### **8.4 Délivrance des dates**

#### **8.4.1 Formats de la transmission des dates**

Par la sélection de la fonction correspondante à la balance un des deux formats des dates suivants peut être choisi:

- Format des dates de 6 chiffres  
(sauf modèle KERN EW 120-4NM)

Consistant dans 14 mots, signes finals inclus; CR=0DH, LF=0AH (CR=reflux / LF=interligne)

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
P1	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	U1	U2	S1	S2	CR	LF

- Format des dates de 7 chiffres

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
P1	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	U1	U2	S1	S2	CR	LF

**Note:** Le format à 7 chiffres est identique à ceux-ci à 6 chiffres à l'exception du signe additionel D8.

#### **Format des données de la marque de vérification**

Les éléments suivants sont marqués comme « non vérifiés » moyennant la marque dite de légalisation « / ».

- **Format de données à 6 chiffres**

Format de données à 6 chiffres lors de la sélection d'« A.PrF.3 » (Une impression n'a lieu que lorsque l'interrupteur de vérification n'est pas en position de vérification, voir chap. 5.10.)

Il se compose de 15 mots, avec les signes de la fin ; CR=0DH, LF=0AH et la marque de vérification « / »

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
P1	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	U1	U2	S1	S2	CR	LF

- **Format de données à 7 chiffres**

Format de données à 7 chiffres lors de la sélection d'« A.PrF.3 » (Une impression n'a lieu que lorsque l'interrupteur de vérification n'est pas en position de vérification, voir chap. 5.10.)

Il se compose de 16 mots, avec les signes de la fin ; CR=0DH, LF=0AH et la marque de vérification « / »

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
P1	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	U1	U2	S1	S2	CR	LF

#### 8.4.2 Signes

P 1 = 1 mot

<b>P 1</b>	<b>Code</b>	<b>Signification</b>
+	2 B H	Les données sont 0 ou positives
-	2 D H	Les données sont négatives
sp	20 H	Les données sont 0 ou positives

#### 8.4.3 Données

D 1 à D 7    7 mots avec format à 6 positions (sauf modèle KERN EW 120-4NM)  
D 1 à D 8    8 mots avec format à 7 positions

<b>D *</b>	<b>Code</b>	<b>Signification</b>
0 - 9	30 H – 39 H	Données 0 à 9 (6 signes max. en format à 6 positions)
. (Point)	2 EH	Virgule décimale, position non fixe
Sp	20 H	Espace, le zéro placé en tête n'apparaît pas

#### 8.4.4 Unités

U 1, U 2 = 2 mots utilisés comme codes ASCII

<b>U1</b>	<b>U2</b>	<b>Code</b>		<b>Signification</b>	<b>Symbol</b>
(SP)	G	20H	47H	Gramme	G
C	T	43H	54H	Carat	ct
O	Z	4FH	5AH	Onze	oz
L	B	4CH	42H	Livre	lb
O	T	4FH	54H	Onze fine	oz t
D	W	44H	57H	Pennyweight	drwt
G	R	47H	52H	Grain	► (en haut à droite)
T	L	54H	4CH	Tael (Hong Kong)	tl
T	L	54H	4CH	Tael (Singapore, Malaysia)	tl ► (en haut à droite)
T	L	54H	4CH	Tael (Taiwan)	tl ► (en bas à droite)
M	O	4DH	4FH	Momme	mom
t	o	74H	6FH	Tola	to
(SP)	%	20H	25H	Pourcentage	% (sauf EW 120-4NM)
P	C	50H	43H	Quantité	Pcs (sauf EW 120-4NM)

#### 8.4.5 Résultat de l'exploitation des données / type de données

S 1 = 1 mot

<b>S 1</b>	<b>Code</b>	<b>Signification</b>
En pesée avec plage de tolérance:		
L	4 CH	Valeur de pesée située au-dessous de la plage de tolérance
G	47 H	Valeur de pesée située dans la plage de tolérance Résultat de l'exploitation des données déterminé à deux points: faible / élevé
H	48 H	Valeur de pesée située au-dessus de la plage de tolérance

#### 8.4.6 Statut des données

S 2 = 1 mot

<b>S 2</b>	<b>Code</b>	<b>Signification</b>
S	53 H	Données stabilisées *
U	55 H	Données non stabilisées (fluctuations) *
E	45 H	Erreur de données, toutes les données peuvent être fausses, sauf S 2. Balance présente des erreurs (o-Err, u-Err)
sp	20 H	Pas de statut spécial

## 8.5 Commandes liées à la saisie de données

### 8.5.1 Format de saisie des commandes

Se compose de 4 caractères, CR=0DH, LF=0AH

1	2	3	4
C1	C2	CR	LF

### 8.5.2 Télécommandes pour le tarage

C1	C2	Code	Contenu
T	SP	54H	20H

### 8.5.3 Télécommandes

C1	C2	Code		Signification
O	0	4FH	30H	Pas de sortie de données
O	1	4FH	31H	Sortie continue des données
O	2	4FH	32H	Sortie continue de données concernant les valeurs pesées stables.
O	3	4FH	33H	Sortie de valeurs stables et non stables pesées après avoir appuyé la touche PRINT
O	4	4FH	34H	Sortie de données à la valeur pesée stable une fois la balance déchargée.
O	5	4FH	35H	Sortie de données à la valeur pesée stable. Pas de sortie de données à la valeur pesée non stable. Nouvelle sortie de données après l'avoir stabilisé.
O	6	4FH	36H	Sortie de données à la valeur pesée stable. Sortie continue de données à la valeur pesée non stable
O	7	4FH	37H	Sortie de valeurs stables pesées en appuyant la touche PRINT
O	8	4FH	38H	Sortie immédiate de données unique*
O	9	4FH	39H	Sortie de données unique après l'avoir stabilisé *.
O	A	4FH	41H	Sortie immédiate de données unique après un laps de temps défini*
O	B	4FH	42H	Sortie immédiate de données unique après un laps de temps défini et à la valeur pesée stable*

\* Lors de l'exécution de ces télécommandes, ne pas appuyer sur la touche PRINT (erreur dans la transmission des données). En cas d'erreur révélée dans la transmission des données, déconnecter du secteur la balance pour une courte durée.

#### Remarques:

- Le contrôle de données sortantes suite aux commandes „O0~O7” ainsi que l’ajustage de la fonction de balance sont les actions qui donnent les résultats similaires.
- L’exécution des commandes „O8 et O9” est liée aux commandes concernant la saisie de données.
- Si la commande est réalisée depuis „O0~O9”, sa situation sera alors active jusqu’au moment de l’introduction de la commande suivante. Si cependant la balance est mise hors tension, le système de contrôle des données sortantes reviendra aux mises au point initiales.

### 8.6 Retro-information après la transmission des données

Se compose de 5 caractères, CR=0DH, LF=0AH

1	2	3	4	5
A1	A2	A3	CR	LF

Types de retro-informations:

A1	A2	A3	Code			Description
A	0	0	41H 30H 30H			Pas d’erreurs
E	0	1	45H 30H 31H			Information sur l’erreur

## 9 Maintenance, entretien, élimination

### 9.1 Nettoyage

Avant le nettoyage, coupez l’appareil de la tension de fonctionnement.

N’utilisez pas de produits de nettoyage agressifs (dissolvants ou produits similaires) mais uniquement un chiffon humidifié avec de la lessive de savon douce. Veillez à ce que les liquides ne puissent pas pénétrer dans l’appareil et frottez ensuite ce dernier avec un chiffon doux sec. Les poudres/restes d’échantillon épars peuvent être retirés avec précaution à l’aide d’un pinceau ou d’un aspirateur-balai.

**Retirer immédiatement les matières à peser renversées sur la balance.**

### 9.2 Maintenance, entretien

L’appareil ne doit être ouvert que par des dépanneurs formés à cette fin et ayant reçu l’autorisation de KERN.

Avant d’ouvrir l’appareil, couper ce dernier du secteur.

### 9.3 Elimination

L’élimination de l’emballage et de l’appareil doit être effectuée par l’utilisateur selon le droit national ou régional en vigueur au lieu d’utilisation.

## **10 Aide succincte en cas de panne**

En cas d'anomalie dans le déroulement du programme, la balance doit être arrêtée pendant un court laps de temps et coupée du secteur. Le processus de pesée doit alors être recommencé depuis le début.

Aide:

<b>Anomalie</b>	<b>Cause possible</b>
L'affichage de poids ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• La balance n'est pas en marche.</li><li>• La connexion au secteur est coupée (câble de secteur pas branché/défectueux).</li><li>• Panne de tension de secteur.</li></ul>
L'affichage de poids change continuellement	<ul style="list-style-type: none"><li>• Courant d'air/circulation d'air</li><li>• Vibrations de la table/du sol</li><li>• Le plateau de pesée est en contact avec des corps étrangers.</li><li>• Champs électromagnétiques/ charge électrostatique (changer de lieu d'installation/ si possible, arrêter l'appareil provoquant l'anomalie)</li></ul>
Il est évident que le résultat de pesée est erroné.	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'affichage de la balance n'est pas sur zéro</li><li>• L'ajustage n'est plus bon.</li><li>• Changements élevés de température.</li><li>• Champs électromagnétiques/ charge électrostatique (changer de lieu d'installation/ si possible, arrêter l'appareil provoquant l'anomalie)</li></ul>

Au cas où d'autres messages d'erreur apparaissent, arrêter puis rallumer la balance. Si le message d'erreur ne disparaît pas, informer le fabricant.

## 11 Déclaration de conformité

Vous trouvez la déclaration de conformité CE- UE actuelle online sous:

**www.kern-sohn.com/ce**

- i** Dans le cas de balances étalonnées (= de balances à la conformité évaluée) la déclaration de conformité est comprise dans les fournitures.